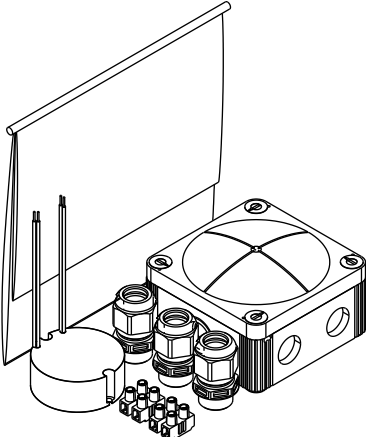



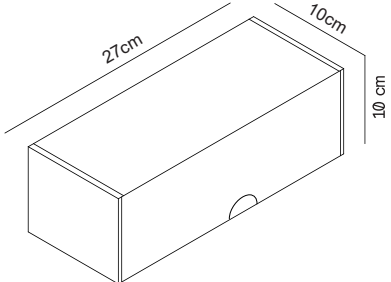


Power supply 15W KIT

<p>PRODUCT / PRODUKT / PRODUCT / PRODUIT</p>  <p>IP68   </p>	<p>VERPAKKING / VERPACKUNG / PACKING / EMBALLAGE</p>  <p>GROSS WEIGHT: 0,7 KG</p>
--	---




SPECIFICATIES	SPEZIFIKATIONS	SPECIFICATIONS	SPECIFICATIONS
<p>Power supply kit met aansluitmateriaal om buiten onder de grond te installeren. Geschikt voor 24V DC armaturen tot maximaal 15W. De aansluiting wordt met PU hars afgewerkt voor een permanent waterdichte aansluiting.</p>	<p>Netzteil-Kit mit Anschlussmaterial zur Installation im Außenbereich unter Tage. Geeignet für 24V DC Leuchten bis 15W. Die Verbindung ist mit PU-Harz für eine dauerhaft wasserdichte Verbindung veredelt.</p>	<p>Power supply kit with connection material to install outdoors underground. Suitable for 24V DC fixtures up to 15W. The connection is finished with PU resin for a permanently waterproof connection.</p>	<p>Kit d'alimentation avec matériel de connexion à installer à l'extérieur sous terre. Convient pour les luminaires 24V DC jusqu'à 15W. La connexion est finie avec de la résine PU pour une connexion étanche en permanence.</p>

VEILIGHEID	SICHERHEIT	SAFETY INDICES	SECURITE
<p>De fabrikant is ontslagen van zijn aansprakelijkheid, wanneer de schade is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik of installatie. Als een armatuur is gemodificeerd moet de persoon verantwoordelijk voor de modificatie worden beschouwd als fabrikant.</p>	<p>Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz oder Montage entstehen. Werden nachträglich Änderungen an der Leuchte vorgenommen, so gilt derjenige als Hersteller, der diese diese Änderungen vornimmt.</p>	<p>The manufacturer is then discharged from liability when damage is caused by improper use or installation. If any luminaire is subsequently modified, the persons responsible for the modification shall be considered as manufacturer.</p>	<p>Le fabricant décline toute responsabilité résultant d'une mise en oeuvre ou d'une installation inappropriée du produit. Toutes les modifications apportées au luminaire se feront sous la responsabilité exclusive de celui qui les effectuera.</p>

INSTALLATIE	INSTALLATION	INSTALLATION	L'INSTALLATION
<p>Benodigd gereedschap: schroevendraaier/DX Cable stripper/ schaar - 2x2,5mm² DX CONNECT kabel: 1) maak een opening in het membraan op de plaats waar de kabel in de kabeldoos gaat 2) voer de kabel door de doos naar binnen 3) strip de kabels - 2x1mm² neopreen kabel: 1) schroef wartel in 2) kabel doorvoeren 3) kabel strippen - Verbind de kabels met de meegeleverde klemmen: rood bij rood en zwart bij zwart - Controleer de verbinding - Meng de hars goed - knip een hoek van nde zak open en giet de kabeldoos vol - schroef de deksel binnen 5 minuten op de doos</p>	<p>Erforderliche Werkzeuge: Schraubendreher/DX Kabelabsolierer/ Schere - 2x2,5mm² DX CONNECT Kabel: 1) Machen Sie eine Öffnung in der Membran an der Stelle, an der das Kabel in den Kabelkasten geht 2) Führen Sie das Kabel durch die Box im Inneren 3) Ziehen Sie die Kabel ab - 2x1mm² Neoprenkabel: 1) Einschrauben schwenkbar 2) Kabeldurchleitung 3) Kabelabsolierung - Verbinden Sie die Kabel mit den mitgelieferten Klemmen: rot bei rot und schwarz bei schwarz - Überprüfen Sie die Verbindung - Mischen Sie das Harz gut - Schneiden Sie eine Ecke des Beutels auf und füllen Sie den Kabelkasten - Schrauben Sie den Deckel innerhalb von 5 Minuten auf die Box</p>	<p>Required tools: Screwdriver/DX Cable Stripper/ Scissors - 2x2.5mm² DX CONNECT cable: 1) make an opening in the membrane at the place where the cable goes into the cable box 2) Feed the cable through the box inside 3) strip the cables - 2x1mm² neoprene cable: 1) screw in swivel 2) cable passthrough 3) cable stripping - Connect the cables to the supplied clamps: red at red and black at black - Check the connection - Mix the resin well - cut open a corner of the bag and fill the cable box - screw the lid onto the box within 5 minutes</p>	<p>Outils requis : Tournevis/Dénudeur de câble DX/Ciseaux - Câble 2x2.5mm² DX CONNECT : 1) faire une ouverture dans la membrane à l'endroit où le câble entre dans la boîte de câble 2) Introduisez le câble à travers la boîte à l'intérieur 3) Décaper les câbles - Câble 2x1mm² en néoprène : 1) visser dans le pivot 2) Passage de câble 3) Dénudage des câbles - Connectez les câbles aux pinces fournies : rouge au rouge et noir au noir - Vérifiez la connexion - Bien mélanger la résine - Coupez un coin du sac et remplissez la boîte de câble - Vissez le couvercle sur la boîte dans les 5 minutes</p>

Power supply 15W KIT

INSTALLATION

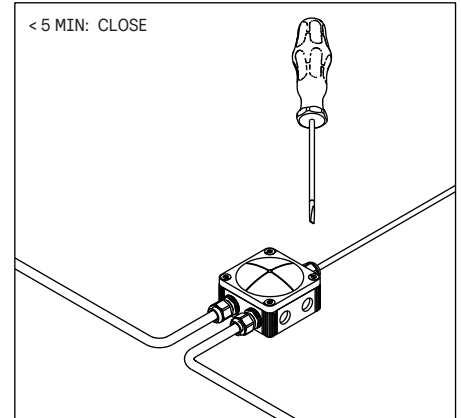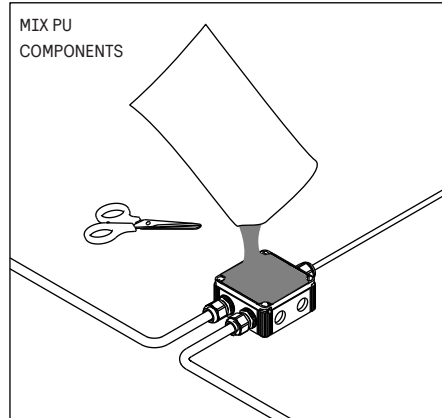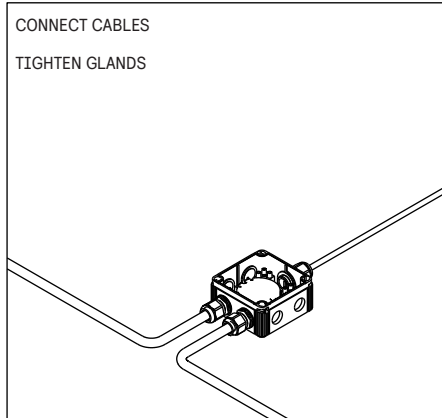

WIRING DIAGRAM

